

BQL KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BQLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC
KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 252 /BQLDA-KHKT

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2020.

V/v phản hồi thông tin phản ánh
tình hình ngập lụt tại tổ 9 phường Phú Bài,
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẾN

Số: 3339

Ngày: 16.10.20

Chuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp nhận
được phản ánh của người dân về tình hình ngập lụt tại Tổ 9, phường Phú Bài, thị
xã Hương Thủy liên quan đến việc thi công Đường phân luồng công nhân ra vào

Lưu hồ sơ số:

Khu công nghiệp Phú Bài như sau: "Do làm đường phân luồng khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy quá trình thi công cống quá nhỏ nên thoát nước không kịp đã làm ngập lụt 6-7 hộ dân trong tổ 9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý"; sau khi khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế được duyệt, kiểm tra thực địa hiện trường sáng ngày 12/10/2020 và làm việc với chủ nhiệm thiết kế, Ban Quản lý dự án kính báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp các nội dung như sau:

1. Đường phân luồng công nhân ra vào Khu công nghiệp Phú Bài hiện đã hoàn thành toàn bộ phần nền đường, cơ bản phần móng đường, thảm mặt đường bê tông nhựa gần 400m đoạn đầu tuyến, thi công hoàn thành cơ bản Cống hộp 2x3x3m lý trình Km 0+712,63 (cống chính) và Cống hộp 1x1m lý trình Km 0+995,41m (cống cầu tạo).

2. Về cơ sở thiết kế khẩu độ cống hộp 2x3x3m (mặt cắt ngang cống gồm 2 ống rộng 3m, cao 3m) lý trình Km0+712,63 như thông tin phản ánh:

- Căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng lòng khe nước hiện có với chiều rộng 3m, sâu 2m so với mặt đất tự nhiên.

- Căn cứ các số liệu thủy văn và các số liệu kỹ thuật liên quan.

Cống được thiết kế với tần suất 4%. Cống được thiết kế và thi công có chiều sâu 3m, lớn hơn chiều sâu của khe nước 2m, chiều rộng 3+3=6m, lớn gấp đôi chiều rộng lòng khe 3m. Do đó, phản ánh thông tin cống nhỏ không thoát kịp nước là không đúng.

- Sau khi Cống hộp 2x3x3m cơ bản hoàn thành; qua quá trình theo dõi thực tế các đợt mưa lớn trước, khả năng thoát nước qua Cống hộp 2x3x3m này vẫn đảm bảo, không xảy ra tình trạng ngập, đọng nước ở phía thượng lưu. Theo phản ánh của người dân ở gần khu vực cống (anh Châu con bà Võ Thị Dạn) thì cống này thoát nước tốt.

Bên cạnh đó, cao độ tuyến đường bằng hoặc thấp hơn cao độ đất tự nhiên nên không làm cản trở dòng chảy nước mưa.

Việc ngập lụt 6-7 hộ dân trong tổ 9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy theo phản ánh của người dân có thể là do nguyên nhân đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn.

Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh công của dự án để kịp thời khơi thông dòng chảy tránh xảy ra hiện tượng đất cát bồi lắng, rác, cành cây làm cản trở dòng chảy.

Trên đây là nội dung báo cáo, phản hồi thông tin phản ánh tình hình ngập lụt tại tổ 9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp kính báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phụ trách Ban (b/c);
- Phòng KHKT;
- CBGS;
- Lưu: VT.06./.

mlh

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thạch Tuấn